

Önce parçamızın kütük olarak boyutlarının tanımlanması gerekmektedir. Bu işlem için;

Sol Taraftaki unsur ağacından Özellikler (Properties) atındaki iş parçası kütük ayarları (Stock setup) Kısmına girilir







#### Kütük tanımlandıktan sonra parçamız şekildeki gibi görünecektir

Daha sonra takımlar için bir sıfır noktası tanımlanması gerekmektedir. Bu işlem için; Mastercam X6 Paletindeki 'wiew manager' (Görünüş Yöneticisi) seçilir

	Görünüş_Bakı	Görünüş_Bakış Yöneticisi					
Geometry seçilir ve parçanın deliklerin bulunduğu yüzey şeçilir	Kopyala Relative Geometry Check offsets Create From	İsim MASTERCAM ÜSTTEN MASTERCAM ÖN MASTERCAM ARKA MASTERCAM ALTTAN MASTERCAM SAĞ YANDAN MASTERCAM SOL YANDAN Özellikler İş Ofseti # -1 Get unique Açıklama		Woff #	Set current view and origin Image: Set current view and origin         Image: Set current view and view and view and view and		



Görünüş_Bakış	Yöneticisi			×	
	İsim	Т	Woff #		Bu işlemden sonra
	🔆 MASTERCAM ÜSTTEN	Т			listeye yeni bir
Kopyala	MASTERCAM ÖN				görünüs eklenir
Belative	MASTERCAM ARKA			Set current view and origin	goranaş ekterni
	MASTERCAM ALTTAN				
Geometry	MASTERLAM SAG YANDAN MASTERCAM COL YANDAN				
	YENI GÖBÜNÜS #1				
	rem dononcy m				
Check offsets				- Driiin (nižri ini ja katrdinatlarında)	
				onijin (goranaş koolainavanında)	
Create From				📝 Enable origin	
	Özellikler			× 55.0	
				Y 28.588894	
	Iş Ofseti # -1 Get unique			Z 25.0	
	Açıklama				WCS ve Takım sıfırları
			*	🔲 İlişkili_Bağımlı	esitlenir
					Cşitterini
			*		

Buraya kadar yapılanalar standart yapılması gereken işlemlerdi şimdi Dril ToolPats (Delik Delme) tanımlama işlemine geçeceğiz

Dril ToolPats (Delik Delme) İşlemi Yapabilmek için Point / Circle Toolpaths'i arkasından Dril Toolpats (Delik Derlme)'i seçeriz



### Ekranın sol tarafında selection penceresi çıkacaktır. Musemizin göstergesini parçamızıda deliklerin dış çevresi seçilir ve ok basılır



# Bu pencere oluşturulacak nc (CNC Programı) Dosyasına isim vermemizi istemektedir



# Bundan sonra gelen pencerede İşlemi tamamlamak için yapılacak ayarlamalar yer almaktadır.



# Bu kısımdan sağ tıklanarak takım seçimi yapılmalıdır

2D Takımyolları - Yüzey temizle			Tangant Tan		_		×
V   🖶 🖬		/					
Takımyolu Tipi → Takım Tutucu → Kesme Parametreleri → Ø Kesme Derinlikleri → Bağlama Parametreleri → Referanslar / Ref. I ≡ → Düzlemler (WCS) → Soğutma → Döngü Yazısı	#	Takım adı Çap	Cor. rad. Uzunluk #I	Takım çapı: Köşe radyüsü: Takım adı: Takım #: Magazin no.	37.5 0.0 1 -1	Boy ofseti: Çap ofseti:	1
Vardımcı Değerler       Yardımcı Değerler       Eksen Kontrol       Döner Eksen Kontr       Quick View Settings       Takım       Takım       Takım       Takım       Quick View Settings	<tüphaneden takım<="" td=""><td>s] 📄 Filtrel</td><td>► Seçenekleriçin Sağ-tuşu eme aktif <u>F</u>iltrele</td><td>İlerleme hızı: FPT: Dalma hızı: Takım d</td><td><i>0.001</i> 0.0 <i>0.001</i> eğiştir (aynı)</td><td>İşmili dönüş yönü: İş mili hızı: CS Geri kaçma IV Rapid R</td><td>Saat yö ▼ 0 0.0 <i>Q.Q01</i> etract</td></tüphaneden>	s] 📄 Filtrel	► Seçenekleriçin Sağ-tuşu eme aktif <u>F</u> iltrele	İlerleme hızı: FPT: Dalma hızı: Takım d	<i>0.001</i> 0.0 <i>0.001</i> eğiştir (aynı)	İşmili dönüş yönü: İş mili hızı: CS Geri kaçma IV Rapid R	Saat yö ▼ 0 0.0 <i>Q.Q01</i> etract
ileneme hizi 0 İş mili hızı 0 Soğutma Açık Tool Length 50 Length Offset 1 Diameter Off 1 ▼	🗖 Dosyaya k.			Açıklama			* *
✓ = edited Ø = disabled				[	✓	×	2

2D Takımyolları - Yüzey temizle	1 1 1	THE MARTIN	1 B 14	-		x
Takmyolu Tipi         Takm         Tutucu         Kesme Parametreleri         ⊗ Kesme Derinlikleri         Bağlama Parametreleri         Bağlama Parametreleri         Düzlemler (WCS)         Soğutma         Döngü Yazısı         Yardımcı Değerler         Eksen Kontrol         Eksen Kontrol	# Takım a	dı Çap Cor. rad. Uzunluk #1 Kütüphaneden takım seç Yeni takım oluştur Takımı düzenle Get angled head Takım yöneticisi (MILL_1 Görünüş	Takım çapı: Köşe radyüsü: Takım adı: MM)	37.5 0.0 1 -1	Boy ofseti: Çap ofseti:	1
Quick View Settings	tiishanadan takun a	Takımı ayarla Re-initialize feeds & speed Hızları hesaplat	s Dalma hızı:	<i>0.001</i> 0.0 <i>0.001</i>	İşmili donuş yonu: İş mili hızı: CS Geri kaçma	0 0.0 <i>0.0</i>
Koşe Radyüsü 0 İlerleme hızı 0 ≡ İş mili hızı 0 Soğutma Açık Tool Length 50 Length Offset 1	tupnaneden takim s	Filtreieme aktir <u>Filtreie</u>	🔲 Takım d Açıklama	leğiştir (aynı)	I Rapid R	etract
Diameter Off 1 ▼ ✓ = edited ⊘ = disabled	🔲 Dosyaya k.		[	<ul> <li>Image: A start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of</li></ul>	×	

Bu işlemi yeni takım oluşturarak yada kütüphaneden üreticiler tarafından tanımlanmış takımlardan birini seçerek gerçekleştiriz Biz yeni takım oluşturarak devam edeceğiz





Buradan Matkabın ve tutucusunun ölçüleri elle tanımlanır



\*Oluşturulan takım listede yer alacaktır

# Kesme hızı ve diğer hızlar takımın üzerine sağ tıklanıp otomatik olarak da hesaplatılabilir



Hız & İlerleme Hesaplayıcısı						
Material : ALUMINUM mm - 2024		Takım : 37.5 Face mill				
Cutting speed [m/min] Alt	120.0 Actual 120.0	Number of flutes 4				
% for Cep/havuz	100.0	% of material cut. speed 0.0				
% for HSS	100.0	% of material feed p.tooth 0.0				
Feed per tooth [mm/tooth] Base	0.1 Actual 0.1	Malzeme HSS 🔻				
% for Cep/havuz	100.0	Yenile Farklı kaydet				
% for HSS	100.0					
İŞ MİLİ HIZI (rev/min) 1018						
Seçin	ILERLEME F [mm/min] 407.2					
Maximum spindle speed from machine group properties 50000						

### Daha Sonra Delme parametreleri tanımlamaları yapılır

2D Takımyolları - Drill/Circles Simple o	drill - no peck		
¥   🔒 👪			
Takımuolu Tini			
	aŭ	Ţ	X II
Tutucu			
Kesme Parametreleri	1. Gagalama	0.0	
Bağlama Parametreleri	Ara pasolar	0.0	
Referanslar / Ref. I ≡	Peck clearance	0.0	
Düzlemler (WCS)	Betract amount	0.0	
Soğutma	netract aniount		
Yardımcı Değerler	Delik dibinde bekle	0.0	•
Eksen Kontrol	Kaydırmak	0.0	
Döner Eksen Kontr 🔻			
<	Standart delik delme	parametrelerini kull	
Quick View Settings			
Takım 🔺	I-Drill parameter #1	0.0 T-Drill parameter #6	0.0
Takım Çapı 10 Köse Baduisii 0	1-Drill parameter #2	0.0 1-Drill parameter #7	0.0
İlerleme hızı 549.84 ≡	1-Drill parameter #3	0.0 1-Drill parameter #8	0.0
İşmilihızı 2291 Soğutma Açık	1-Drill parameter #4	0.0 1-Drill parameter #9	0.0
Tool Length 20	1-Drill parameter #5	1-Drill parameter #10	
Length Offset 1	r o ni parametor no	0.0	0.0
✓ = edited			
🤗 = disabled			

#### Delikle İlgili Yapılacal işlem Buradan Seçilir

Quele	Juli/Counterbore	•	X X	Cycle: Delme şekli.				
	teloed	0.1					<ul> <li>Drill/Cbore: Normal delik delme</li> </ul>	
	Subsequent peck	0.1					<ul> <li>Peck Drill: Gagalama ile delme.</li> </ul>	
	Pedis clearance	0.1			1		Chip Break: Talaş kırıcılı delme.	
	Retract amount	0.1					<ul> <li>Tap: Klavuz çekme.</li> </ul>	
	Detal	0.0					• Bore# 1: Delik büyültme. Delikte	
	Shih	0.1					helisel izler bırakır.	
							Bore# 2: Delik büyültme. Delikte	
	Apply custon drill pa	anieleis					düzgün bir vüzev bırakır.	
	1-Onli paranister #1	0.0	1-Drill parameter #6	0.0			• Custom cycle 0 20: Kisiya özal	
	1-0nl parameter #2	0.0	1-Dill parameter #7	0.0	<u> </u>		• Custom Cycle 9-20. Kişiye özer	
	1-Drill parameter #3	0.0	1-Drill parameter #8	0.0			çevrim parametreleri kullandırır.	
	1-Onliperanteter #4	0.0	1-Dill parameter #9	0.0			<ul> <li>1st peck: Ilk dalma miktarı.</li> </ul>	
	1-Dril paran eter #5	0.0	1-Drill parameter #10	00	<b>j</b>		<ul> <li>Subsequend peck: Sonraki dalma miktarı.</li> </ul>	

#### Resim 2.6: Cut Parameters sekmesi

- Peck clearence: Dalmadan önceki hızlı gelme mesafesi.
- Retract amount: Geri çıkma miktarı.
- Dwell:Delik sonunda bekleme süresi.
- Shift: Yana kayma miktarı.

#### Daha Sonra Kesme parametreleri tanımlamaları yapılır



## Bir Sonraki Adım Takım Bağlama Parametreleridir



#### Ok seçilince takım yolu oluşturulur



Takım Yolu ile ilgili simülasyonu görmek için canlı gösterim butonuna basılır



### Play tuşuna basarak simulasyon görülebilir



#### Canlı katıda simulasyonu görmek için ilgili tuşa basılır





#### Tezgahta simulasyonu görmek için ilgili tuşa basılır





### Son işlem Tezgaha göndereceğimiz NC kodu (Pos) oluşturacağız



х Post processing Select Post Active post: MPFAN, PST C Output MCX file descriptor Özellikler.. 📝 NC file 📝 Düzelt 🔘 Üstüne kaydet Kaydederken sor NC extension: .NC Communications 🔲 Makinaya gönder NCI file Düzelt 🔘 Üstüne kaydet Output Tplanes relative to WCS Kaydederken sor Z

Mastercam X Editor - [C:\USERS\AHMET\DOCUMENTS\MY MCAMFORSWX6\MILL\NC\T.NC]

🗶 Dosya Düzelt Görünüş NCFunctions Bookmarks Project Compare Haberleşmeler Takımlar Pencere Yardım

#### Yeni , 🎾 🖩 🖶 🗞 🔟 🖸 🛩 🛍 🖺 🔎 🛝 🛱 👌 🗏 葦 標 標 🔤 🕺 📂 🚾 🕴 🛠 🕿 🔌 🦽 🥻 🏂

```
🖉 Mark All Tool Changes 🔮 Next Tool 🚱 Goto Previous Tool
```

```
÷
Project Explorer
     00000 (T)
     (DATE=DD-MM-YY - 08-12-13 TIME=HH:MM - 23:47)
     (MCX FILE - C:\USERS\AHMET\DESKTOP\ÖRNEK\ORNEK CEPBOSALTMA.SLDPRT)
     (NC FILE - C:\USERS\AHMET\DOCUMENTS\MY MCAMFORSWX6\MILL\NC\T.NC)
     (MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
     (T1 | H1)
     N100 G21
     N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
     N104 T1 M6
     N106 G0 G90 G54 X-57.526 Y-21. A0. 84774 M3
     N108 G43 H1 Z25.
     N110 Z10.
     N112 G1 Z-3. F0.
     N114 X57.526 F1909.6
     N116 G3 X61. Y-17.5 I-.026 J3.5
     N118 G1 Y-15.
     N120 X-61.
     N122 Y-9.
     N124 X61.
     N126 Y-3.
     N128 X38.157
     N130 G3 X45.991 Y3. I-5.657 J15.5
     N132 G1 X61.
     N134 Y9.
     N136 X48.625
     N138 G3 X49. Y12.5 I-16.125 J3.5
     N140 G1 Y15.
     N142 X61.
     N144 G3 X55.035 Y21. I-6. J0.
     N146 G1 X54.965
```

